

Spett.le

c.a. Direzione Generale
Direzione Sanitaria
Ingegneria Clinica
Responsabile della Vigilanza

Data:

Rif.: c(anno)-mese-giorno-mn.

Oggetto: INFORMAZIONE DI SICUREZZA PER APPARECCHIATURE MULTIDIAGNOST ELEVA.

Con la presente desideriamo informarVi che la nostra fabbrica ha deciso di intraprendere un'azione migliorativa FCO2017-IGTBST-031 (FCO70800151) sul modello di apparecchiature specificato in oggetto di cui una o più di esse ci risultano essere installate presso il Vs. Ente.

Philips, che è particolarmente attenta agli aspetti legati alla sicurezza dei suoi prodotti, ha deciso di informare i clienti utilizzatori di apparecchiature MultiDiagnost Eleva sulle contromisure da adottare in attesa della visita dei nostri specialisti.

A tal proposito Vi preghiamo di divulgare l'informazione di sicurezza allegata a tutto il personale operativo di reparto, di far rispettare dallo stesso le disposizioni riportate e di conservare la presente comunicazione fino al completamento dell'azione migliorativa.

Verrete contattati dal nostro personale al fine di programmare, per ogni apparecchiatura coinvolta, una visita dei nostri specialisti tecnici per l'implementazione dell'aggiornamento in oggetto.

Copia della presente comunicazione, inviata tramite raccomandata ad ogni singolo cliente utilizzatore di apparecchiature interessate dalla specifica azione di FCO, è stata inoltrata all'Autorità Competente, in linea con le linee guida europee per la vigilanza sui dispositivi medici.

Scusandoci per il disagio, Vi preghiamo di rivolgerVi al nostro Centro Risposta Clienti 800/232100 per ogni dubbio o chiarimento in merito.

Healthcare
Technical Support Manager

Philips S.p.A.





MultiDiagnost Eleva

Fissaggio degli attuatori di inclinazione

PRODOTTI INTERESSATI	Nome apparecchiatura	Codice apparecchiatura
	MultiDiagnost Eleva	708032
	Urodiagnost	708033
	MultiDiagnost Eleva con rilevatore piatto	708034
	MultiDiagnost Eleva con rilevatore piatto	708035
	MultiDiagnost Eleva	708036
	MultiDiagnost Eleva con rilevatore piatto	708037
	MultiDiagnost Eleva con rilevatore piatto	708038
DESCRIZIONE DEL PROBLEMA	Il fissaggio degli attuatori di inclinazione sup MD-Eleva potrebbe rompersi e, in questo inizierà a ruotare da 0° a + 90°/- 90° ad alta di rotazione non può essere interrotto dall'	caso, il piano portapaziente velocità. Questo movimento
	Inclinazione verso - 90° Piano portapaziente oriz:	zontale Inclinazione verso + 90°



MultiDiagnost Eleva

Fissaggio degli attuatori di inclinazione

RISCHI CONNESSI	Se il fissaggio dell'attuatore si rompe e se il punto di gravità del piano portapaziente è oltre il suo punto di rotazione, il piano portapaziente inizierà a ruotare in maniera incontrollata verso i suoi punti di fine corsa posti a + 90°/- 90°, questo potrebbe causare la caduta del paziente dal piano portapaziente.	
	Durante le procedure, il sistema viene azionato a distanza dalla sala di controllo. Qualora si verificasse una rotazione incontrollata, esiste il rischio di lesioni per il paziente, operatore o per chiunque si trovi in prossimità del sistema (per es. il tubo potrebbe colpire gli arti inferiori di quella persona). Questa evenienza potrebbe determinare lesioni che richiedono un intervento medico per la persona coinvolta.	
COME IDENTIFICARE I PRODOTTI INTERESSATI	Tutte le apparecchiature identificate nella sezione PRODOTTI INTERESSATI sono coinvolte dal problema descritto.	



MultiDiagnost Eleva

Fissaggio degli attuatori di inclinazione

AZIONI DA INTRAPRENDERE DA PARTE DEL CLIENTE/ OPERATORE

Interrompere l'utilizzo dell'apparecchiatura e contattare il Vs. rappresentante locale di Philips (o il ns. Centro Risposta Clienti 800 23 21 00), se si verifica una delle seguenti situazioni:

- Il movimento di regolazione altezza del piano portapaziente o di inclinazione non funziona
- Se avvertite uno scricchiolio o un rumore simile a uno scatto durante il funzionamento del sistema
- Se sperimentate un blocco del movimento di regolazione altezza del piano portapaziente o di inclinazione durante l'uso del sistema
- L'apparecchiatura sta per avere una collisione inaspettata o l'apparecchiatura ha avuto una collisione inaspettata negli ultimi 2 mesi
- Se avete utilizzato il supporto per la Rianimazione Cardiopolmonare posizionandolo in modo da ostacolare il normale movimento dello Stand
- Se notate qualsiasi (altro) comportamento insolito oltre il normale utilizzo del sistema

Evitare qualsiasi collisione con il piano portapaziente o con il piano base del sistema assicurandoVi che non ci siano ostacoli posizionati intorno al sistema.

Siete pregati di assicurarVi che tutto il personale clinico e operativo di reparto, che ha accesso all'apparecchiatura, sia informato del contenuto di questa Informazione di Sicurezza.

Siete pregati di conservare una copia della presente Informazione di Sicurezza insieme alla documentazione dell'apparecchiatura in attesa dell'implementazione dell'azione correttiva da parte di Philips.



MultiDiagnost Eleva

Fissaggio degli attuatori di inclinazione

AZIONI	Su tutte le apparecchiature a campo interessate dal problema descritto
PIANIFICATE DA	verrà implementata un'azione correttiva a titolo gratuito.
PHILIPS	
	Uno specialista tecnico Philips sostituirà la parte causa del problema agli attuatori di inclinazione superiore e inferiore su tutti i sistemi coinvolti.
	Verrete contattati dal nostro personale al fine di programmare, per ogni apparecchiatura coinvolta, una visita dei nostri specialisti tecnici per l'implementazione dell'azione correttiva che sarà effettiva da aprile 2018.