

Avviso di sicurezza urgente

Nome del prodotto: Affinis Inverse punta di foratura 2.5, Gen2

Affinis Inverse punta di foratura 3.2, Gen2

ID FSCA n.: FSCA 24/01

Tipo di azione: Richiamo di lotti

Bettlach, 26 marzo 2024

Emesso da: Mathys Ltd Bettlach

Destinatari: Tutti i clienti che utilizzano il sistema di punte di foratura Affinis Inverse, tra cui:

Chirurghi ortopedici Gestione sala OP

Prodotti interessati:

Prodotto	Articolo n.	Descrizione articolo	Lotto n.
	61.34.0184	Punta da trapano Affinis Inv 2.5, Gen2	Tutti i numeri di lotto inferiori a 2277885
	61.34.0185	Punta da trapano Affinis Inv 3.2, Gen2	Tutti i numeri di lotto inferiori a 2277886

Tabella 1: Prodotti interessati dall'FSCA 24/01



Gentile Signora, egregio Signore,

Mathys Ltd Bettlach sta conducendo un'azione correttiva di sicurezza sul campo (FSCA) per Affinis Inverse punta di foratura 2.5, Gen2 e Affinis Inverse punta di foratura 3.2, Gen2. La nostra documentazione indica che Lei ha ricevuto o sta utilizzando uno o più dei dispositivi interessati.

Descrizione del problema:

Il nostro sistema di monitoraggio globale post-marketing ha riscontrato la rottura di alcune punte di foratura Affinis Inverse durante l'intervento chirurgico e, in alcuni casi, l'apice della punta è rimasto nel corpo del paziente. Sul mercato sono già disponibili punte di foratura con un nuovo design e questo richiamo riguarda solo le punte di foratura con il vecchio design.

Possibili rischi:

- A) La rottura della punta di foratura può causare lesioni al paziente o al chirurgo. Sussiste il rischio di lesioni non intenzionali ai tessuti e/o ulteriori perdite di sangue e/o intervento chirurgico leggermente prolungato.
- B) Se il chirurgo nota la rottura della punta di foratura, può localizzare e rimuovere la parte rotta, che è facilmente visibile con un braccio a C. L'intervento chirurgico si prolungherà leggermente.
- C) Se la rottura non viene notata e la parte rimane all'interno dell'osso o di altri tessuti del paziente, sono possibili diversi scenari:
 - La parte può rimanere nel paziente senza creare alcun effetto collaterale o nuocere al paziente. Non è necessario un nuovo intervento chirurgico.
 - La parte può rimanere nel paziente ed eventualmente nuocere al paziente stesso. Può
 danneggiare i tessuti molli e/o portare a emorragie interne. Sarà necessario un intervento
 chirurgico urgente.
 - La parte può causare una reazione avversa, ad esempio un'infiammazione, perché non è fabbricata in acciaio da impianti. In questo caso, potrebbe rendersi necessario un nuovo intervento chirurgico.
 - La parte non è sicura per la RM e può costituire un pericolo per il paziente qualora si renda necessario un esame di RM. Prima dell'esame di RM sarà necessario un nuovo intervento chirurgico.
- D) La parte può trovarsi nel canale previsto per una vite di fissaggio. Si dovrà utilizzare una vite più corta o posizionare la vite con un'angolatura leggermente diversa. Ciò potrebbe ridurre la stabilità primaria ed eventualmente portare a una mobilizzazione precoce.
- Questo rischio potenziale è considerato basso. Il chirurgo sarà sempre in grado di fissare saldamente la vite di fissaggio.



Si prega di adottare immediatamente le misure seguenti:

- Leggere attentamente questo avviso di sicurezza. Informare tutti i dipartimenti e le posizioni pertinenti.
- Identificare e mettere immediatamente in quarantena i prodotti non utilizzati con i numeri di articolo e di lotto interessati (vedere "Prodotti interessati").
- Separare immediatamente i prodotti con i numeri di articolo e di lotto interessati (vedere "Prodotti interessati"). Un rappresentante Mathys si metterà in contatto con Lei per organizzare la restituzione dei prodotti.
- Informare e istruire le parti terze che hanno ricevuto i prodotti interessati.
- Compilare il modulo di conferma allegato e inviarlo all'indirizzo indicato o consegnarlo al rappresentante Mathys. Successivamente, Mathys non invierà ulteriori promemoria riguardo a questo avviso di sicurezza.
- Osservare il presente avviso di sicurezza fino al completamento dell'azione all'interno della propria organizzazione. Conservare una copia di questo avviso di sicurezza.

Per domande sulla restituzione dei prodotti, si prega di contattare il rappresentante Mathys o la sede Mathys locale.

Per altre domande su questo avviso di sicurezza, si prega di rivolgersi all'indirizzo vigilance@mathysmedical.com.

Informazioni sulla materiovigilanza:

Mathys ha informato le autorità nazionali competenti di questa azione correttiva di sicurezza sul campo. Si prega di informare Mathys Ltd Bettlach di qualsiasi evento avverso associato ai prodotti interessati o a qualsiasi altro prodotto Mathys rivolgendosi all'indirizzo <u>vigilance@mathysmedical.com</u> o alla sede Mathys locale.

Ci scusiamo per eventuali disagi che ciò può causare e saremo lieti di rispondere a qualsiasi Sua domanda.

Mathys Ltd Bettlach

Peter Münger

Responsabile Medical Affairs

Medical Affairs

Armand Linge

frund lings

PRRC

Regulatory Affairs

E-mail:

Categoria Numero Versione Form IMS002261_EN



Modulo di conferma FSCA 24/01

Avviso di sicu	ırezza urgei	nte			
Nome del prodotto:	Affinis Inverse punta di foratura 2.5, Gen2 Affinis Inverse punta di foratura 3.2, Gen2				
ID FSCA n.:	FSCA 2401	FSCA 2401			
Tipo di azione:	Richiamo dei numeri di lotto inferiori a 2277886				
	Con	ferma di ricevuta			
Si prega di compilare: N. cliente					
Ospedale					
Codice postale, città					
Persona di contatto (nome/posizione)					
-	-	e modulo, confermo quanto seg	jue:		
Ho ricevuto e lettoNon ho più alcun p					
Le nostre scorte di m	agazzino non conte	ngono alcun prodotto interessato.			
I seguenti prodotti int	eressati sono stati s	ostituiti e/o restituiti:			
Articolo n.	L	_otto	Numero di unità		
Luogo/data:		Firma:			
Si proga di inviara a	ueste medule vie e n	nail al coguento indirizzo:			