

**HORIBA ABX S.A.S.**

Société par Actions Simplifiée

Viale Luca Gaurico, 209/211

00143 – Roma

Tel.: (06) 51 59 22 1

Fax.: (06) 51 96 43 34

Roma, 27 Gennaio 2016

Ref. FSN\_2016\_01-07

**URGENTE: AVVISO DI SICUREZZA**  
**ABX PENTRA 400 (versione 5.0.8 o inferiori)**  
**PENTRA C400 (versione 1.1.2 o inferiori)**

Gent.le Cliente HORIBA Medical,

E' stato riscontrato un potenziale difetto nella funzionalità dell'analizzatore di Chimica Clinica ABX Pentra 400 (versione 5.0.8 o inferiore) o Pentra C400 (versione 1.1.2 o inferiore) da Lei utilizzato, quando si manifestano i seguenti messaggi di allarmi:

- Errore 108 : Errore posizionamento miscelatore
- Errore 109 : Errore posizionamento siringa del campione
- Errore 110 : Errore posizionamento siringa del reagente
- Errore 114 : Bassa pressione nel sistema idraulico campioni o reagenti
- Errore 156 : Miscelatore non posizionato

### **DESCRIZIONE**

Quando si presenta uno degli allarmi sopra menzionati, il sistema ferma immediatamente il processo di "pipettamento", mentre continua il processo di "analisi" (misurazione allo spettrofotometro) e passa in modalità "emergency stop" al termine di tutte le reazioni chimiche.

È stato dimostrato che quando si presentano tali allarmi (e solo quelli elencati), il risultato analitico relativo all'ultima cuvetta dispensata prima dello stop del sistema (e solo questa) potrebbe potenzialmente essere erroneamente inferiore o superiore, ciò è dovuto a un difetto nella dispensazione del reagente 2.

Se l'ultima cuvetta dispensata prima dello stop del sistema corrisponde a un test monoreattivo, allora il risultato riportato per questa cuvetta è corretto e non inficiato dal difetto precedentemente descritto.

## IMPATTO

Nella maggior parte dei casi, quando si presenta il difetto della dispensazione del reagente 2, si genera un segnale analitico, determinando a sua volta un risultato allarmato.

Tuttavia, in rari casi e nel caso in cui si utilizzino i canali aperti può accadere che si verifichi un risultato erroneamente basso o alto senza che ci sia un allarme, quindi Le chiediamo di porre particolare attenzione sull'ultimo risultato generato in presenza degli allarmi sopra elencati.


### AZIONE/RISOLUZIONE

Nel successivo paragrafo, troverà una procedura che Le permetterà di individuare il risultato potenzialmente alterato in presenza di tali allarmi.

Attualmente è in fase di sviluppo una nuova versione di software per poter risolvere la problematica, ma fintantoché non verrà installata questa nuova versione sul suo sistema Le chiediamo di applicare tale procedura o in ogni caso di vigilare sui risultati quando compare uno degli allarmi menzionati.

## RACCOMANDAZIONI

Per trovare il test potenzialmente affetto da errore deve andare nell'icona del "Flusso di lavoro" ed entrare nella pagina della "Sequenziazione", quando il sistema è in stato di "Emergency Stop" (1):

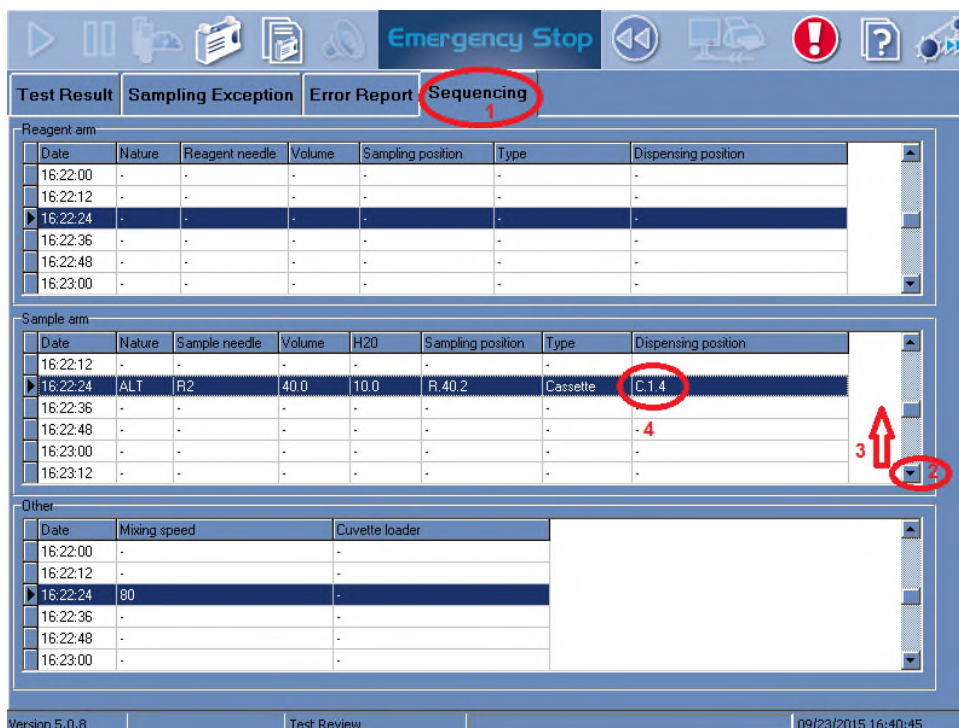



Emergency Stop							
Test Result	Sampling Exception	Error Report	Sequencing				
Status	Sample ID	Position	Test	Result(s)	QF	D/C	Analysis flag
For validation	AUTO_SID000000008	42.01	ALT	45			REF_RANGE_HIGH
For validation	AUTO_SID000000008	42.01	ALP_R	111			
For validation	AUTO_SID000000008	42.01	Alb	199			REF_RANGE_LOW
For validation	AUTO_SID000000009	42.02	ALT	8			
For validation	AUTO_SID000000009	42.02	ALP_R	102			
For validation	AUTO_SID000000009	42.02	Alb	200			REF_RANGE_LOW
Incomplete	AUTO_SID000000010	42.03	ALT				INTERRUPT
Incomplete	AUTO_SID000000010	42.03	ALP_R	109			
Incomplete	AUTO_SID000000010	42.03	Alb	213			REF_RANGE_LOW

Ripetere il test per questo campione una volta che il sistema ritorna in stato di Ready.


La preghiamo di voler condividere tale informazione con tutto il Suo staff di laboratorio e considerare tale nota come parte della Sua documentazione della Qualità dei sistemi.

Le chiediamo di completare il modulo allegato e di inviarcelo entro 10 giorni dal ricevimento della presente, così da poter mantenere e tracciare il processo.

Per qualsiasi ulteriore informazione riguardo questo Avviso di Sicurezza, La invitiamo a contattare il nostro Customer Support ai numeri telefonici +39 / 06 51 59 22 32-35-36.

Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente causato al Suo laboratorio e La ringraziamo per il Suo costante sostegno ai prodotti Horiba Medical.

Cordiali saluti,

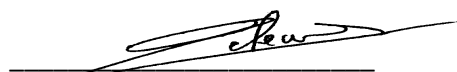  
 François De Leonardis  
 Responsable Qualité HORIBA ABX

Roma, 27 Gennaio 2016

Ref. FSN\_2016\_01-07

**FAX RICEVUTA CONSEGNA**

La preghiamo di inviarci questo documento compilato e firmato al n° di fax 06 51968375.

**URGENTE: AVVISO DI SICUREZZA**  
**ABX PENTRA 400 (versione 5.0.8 o inferiore)**  
**PENTRA C400 (versione 1.1.2 o inferiore)**

**Cortesemente compilare le seguenti sezioni:**

**Nome del Laboratorio:** .....

**Indirizzo del Laboratorio:** .....

.....

**Telefono:** .....

- ☐ Ho ricevuto l'informazione di qualità riguardante una problematica su HORIBA Medical instruments ABX PENTRA 400 (versione 5.0.8 o inferiore) e PENTRA C400 (versione 1.1.2 o inferiore).
- ☐ Ho preso visione delle raccomandazioni date da HORIBA Medical sull'identificazione dei test potenzialmente coinvolti.

**Nome:** ..... **Firma:** .....

**Titolo:** .....

**Data:** .....