

# ALLARME CONSUMATORI

Questo format riporta i dati inseriti direttamente nel sistema  
**GRAS RAPEX**

IDENTIFICAZIONE		
Type:	Numero di notifica:	Direttiva: In applicazione dell'articolo 12 della Direttiva 2001/95/CE
INFORMAZIONI GENERALI		
Paese notificante	ITALIA	
Data di compilazione	3 marzo 2017	
PRODOTTO		
Categoria	Articoli per feste / decorazione	
Codice doganale	/	
Denominazione Prodotto	Lanterne volanti/lanterna sky	
Marca	non riportata	
Prezzo	1,20	
Paese d'origine	Cina	
Tipo/numero di modello/codice a barre/codice della partita	LX-0668 Codice a barre 8053908540668	
Descrizione del prodotto e del suo confezionamento	Busta in plastica trasparente con lanterna volante in carta leggera con cordino, che sostiene la struttura della lanterna	
Fotografie del prodotto(Max 2MB).	Allegate	
Norme o regolamenti applicabili.	Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) Allegato XVII voce 6 ,fibre di amianto, e decreto legislativo 206/2005, "Codice del Consumo" discendente dalla Direttiva sicurezza prodotti 2001/95/CE	
Prova di conformità.	Non presente	
COSTRUTTORE		
Nome, indirizzo e dati di contatto del produttore o del suo rappresentante	sconosciuto	
Nome, indirizzo e dati dell'esportatore	sconosciuto	

Nome, indirizzo e dati dell'Importatore

EBBEI STORE S.r.l. Via Ambrogio Binda, 21 Roma

## GROSSISTA E RIVENDITORE

Nome e indirizzo e dati di contatto dei distributori o dei loro rappresentanti

EBBEI STORE S.r.l. Via Ambrogio Binda, 21 Roma

Dettagliante

Ditta Leone d'Oro Via Palmiro Togliatti 1053 Roma

Nome e indirizzo e dati di contatto dei fornitori

/

Paesi di destinazione

Italia,

## PERICOLO

Natura del pericolo/rischio.

A seguito di analisi effettuata dal Centro Regionale Amianto del Lazio si è riscontrato nel cordino, che sostiene la struttura della lanterna, presenza di amianto friabile. Le fibre di amianto sono cancerogene per inalazione (responsabili del mesotelioma pleurico), in tal caso il soggetto più a rischio è colui che maneggia direttamente la lanterna, toccando il cordino, le fibre di amianto possono sfaldarsi essendo di materiale friabile (praticamente amianto puro); ugualmente il rischio di dispersione delle fibre si può avere quando l'articolo ricade a terra.

Sintesi dei risultati delle prove/analisi e conclusioni

Presenza di amianto crisotilo, metodica SEM microscopia elettronica a scansione, rapporto di prova n 541 del 10 febbraio 2017 Centro di riferimento regionale Amianto Civita Castellana

Descrizione degli incidenti verificatisi

Non presenti

## PROVVEDIMENTI ADOTTATI

Misure volontarie

/

Misure obbligatorie

Sequestro presso il dettagliante operato da ispettori del Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 2 in data 20 febbraio 2017, disposizione di divieto nazionale di vendita, ritiro e richiamo del Ministero Salute DGPRE prot 6832 del 1/03/2017 .

Data di entrata in vigore

20 febbraio sequestro presso il dettagliante, disposizione di divieto nazionale di vendita 1 marzo 2017

Durata

illimitata

Portata	nazionale
<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>	
Informazioni aggiuntive	Scheda predisposta dal Ministero della Salute DGPRES, Uff. 4 dott.ssa Aurelia Fonda <a href="mailto:a.fonda@sanita.it">a.fonda@sanita.it</a> e Giuseppe Cipolletta <a href="mailto:g.cipolletta@sanita.it">g.cipolletta@sanita.it</a>
Le informazioni sono di carattere confidenziale Giustificazione della richiesta	NO
<b>ULTERIORI INFORMAZIONI ALLEGATE</b>	
Copia dei verbali delle prove, degli attestati, degli esami, ecc	/