

Pagina 1 di 8

Xavier DE BUCHERE VP Global RA & QS Chemin du pré fleuri 3 1228 Plan-Les-Ouates Svizzera 17 marzo 2023

Riferimento: FSCA-01-2023

A tutti gli interessati,

la presente per informarvi di un richiamo che interessa i prodotti indicati qui sotto:

Codici	Denominazione
JLT-PL 02 08-S	PLACCA LOMBARE LATERALE TI-LIFE PICCOLA
JLT-PL 02 10-S	PLACCA LOMBARE LATERALE TI-LIFE PICCOLA
JLT-PL 02 12-S	PLACCA LOMBARE LATERALE TI-LIFE PICCOLA
JLT-PL 02 14-S	PLACCA LOMBARE LATERALE TI-LIFE PICCOLA
JLT-PL 02 16-S	PLACCA LOMBARE LATERALE TI-LIFE PICCOLA
JLT-PL 02 18-S	PLACCA LOMBARE LATERALE TI-LIFE PICCOLA
JLT-PL 02 20-S	PLACCA LOMBARE LATERALE TI-LIFE PICCOLA
JLT-PL 04 08-S	PLACCA LOMBARE LATERALE TI-LIFE GRANDE
JLT-PL 04 10-S	PLACCA LOMBARE LATERALE TI-LIFE GRANDE
JLT-PL 04 12-S	PLACCA LOMBARE LATERALE TI-LIFE GRANDE
JLT-PL 04 14-S	PLACCA LOMBARE LATERALE TI-LIFE GRANDE
JLT-PL 04 16-S	PLACCA LOMBARE LATERALE TI-LIFE GRANDE
JLT-PL 04 18-S	PLACCA LOMBARE LATERALE TI-LIFE GRANDE
JLT-PL 04 20-S	PLACCA LOMBARE LATERALE TI-LIFE GRANDE

Informazioni sul prodotto: Produttore: SPINEART SA Nome del prodotto: PLACCA Chemin du Pré Fleuri, 3 LOMBARE LATERALE TI-LIFE 1228 Plan-les-Ouates Svizzera Riferimento: vedi tabella precedente Nome del contatto: Xavier DE BUCHERE Numero di lotto: vedi tabella VP Global QS & RA precedente Indirizzo e-mail: xdebuchere@spineart.com Telefono: +41 22 570 12 97 Istruzioni per l'uso: OCT-2019-REF-



Pagina 2 di 8

JUT-LL-IF-WW

- Tecnica chirurgica:
 - o SEP-2021-REF-JUT-LL-ST-FR
 - o SEP-2021-REF-JUT-LL-ST-EN
 - o SEP-2021-REF-JUT-LL-ST-GE
 - o SEP-2021-REF-JUT-LL-ST-SP

Rappresentante europeo:

ALPES CN ARCHAMPS 80 rue Douglas Engelbart 74160 Saint Julien en Genevois Francia

Nome del contatto: Chloé DUHAMEL

Senior Operation Manager

Indirizzo e-mail: cduhamel@spineart.com

Telefono: +33 428 38 36 40


Descrizione dell'evento:

Da giugno 2022 abbiamo ricevuto 7 reclami che interessano le placche lombari laterali JULIET Ti-Life. Questi impianti sono dispositivi intersomatici lombari indicati nelle procedure di fusione del corpo intervertebrale.

Queste placche si sono distaccate dalla placca a vite durante l'inserimento nella cage, come mostrato nelle immagini seguenti.



Pagina 3 di 8

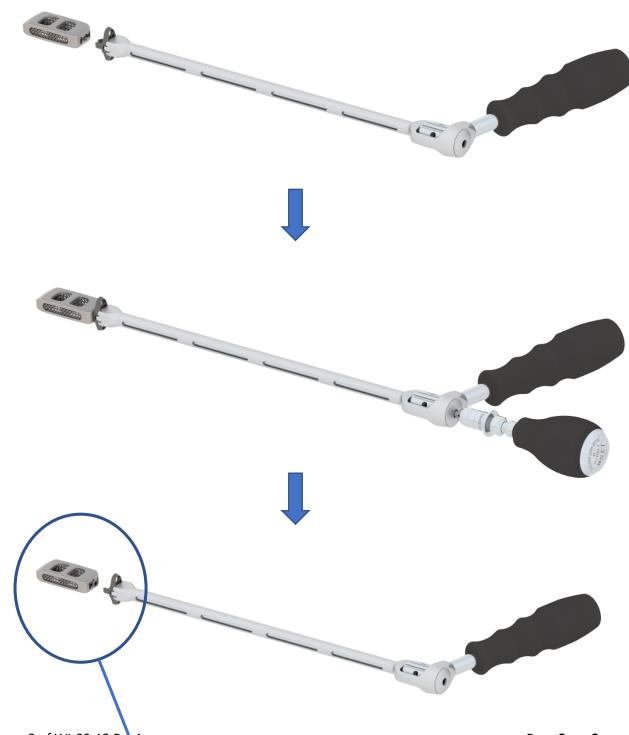

Form 2 of WI-09-12 Rev1

Page 3 sur 8



Pagina 4 di 8



I chirurghi hanno deciso di utilizzare altre placche per completare gli interventi senza conseguenze per i pazienti.

Sono stati segnalati due tipi di casi:

- Caso 1: Il distacco si è verificato durante la fase di preparazione prima dell'impianto

Durante il montaggio della placca/vite preassemblata nella cage sul tavolo operatorio, il chirurgo o l'infermiere hanno riscontrato immediatamente il problema del distacco. In ogni caso, per i membri dell'équipe operatoria l'evento è evidente.

- Caso 2: Il distacco si è verificato durante l'intervento chirurgico alla rimozione del posizionatore dell'impianto

Durante il montaggio della placca/vite preassemblata nella cage in situ (nel corpo del paziente), il chirurgo ha riscontrato immediatamente il distacco mentre estraeva il posizionatore. La placca resta collegata allo strumento. L'evento è evidente anche per l'équipe operatoria.



Pagina 5 di 8

Valutazione del rischio:

1/ Individuazione del problema:

Il problema viene sempre rilevato dal chirurgo.

2/ Insorgenza del problema:

Questa linea di prodotti è stata lanciata nel dicembre 2019. Complessivamente sono stati impiantati 1823 dispositivi.

SPINEART ha ricevuto la segnalazione di 7 reclami su complessivamente 11 dispositivi difettosi, pari a un tasso di reclamo dello 0,6%.

L'incidenza di questo tipo di difetto può quindi essere considerata bassa.

Non è stato riscontrato un impatto su un lotto specifico.

Non è interessato alcun paese specifico.

3/ Gravità:

a) **Ritardo dell'intervento:** l'impatto sulla durata dell'intervento segnalato nei reclami è sempre inferiore a 30 minuti; ritardo che può essere considerato minimo e senza conseguenze per il paziente.

In relazione a uno dei reclami ricevuti, l'intervento è stato prolungato di meno di un'ora perché il chirurgo ha deciso di rimuovere tutti i dispositivi impiantati, compresa la cage.

- b) **Sostituzione della placca:** Se si verifica il problema, il chirurgo deve procedere come segue:
 - 1- Svitare la vite della placca dalla cage con il cacciavite,
 - 2- Scartare l'attuale gruppo placca,
 - 3- Utilizzare un nuovo set di placca/vite preassemblato (minimo 2 set di placche/viti preassemblate per dimensione fanno parte dell'elenco dei dispositivi). Le cage devono essere utilizzate con la placca corrispondente o con una placca più alta, il che significa che è possibile utilizzare una placca della stessa altezza della cage, ma anche una di altezza maggiore.
 - 4- Nel caso di cage a 0° e 8°, non è obbligatorio utilizzare una placca/vite preassemblata, come descritto nella tecnica chirurgica

Attenuanti:



Pagina 6 di 8

È necessario considerare le seguenti attenuanti:

- Il tasso di reclami è molto basso.
- Il prolungamento della durata dell'intervento per rimuovere la placca è inferiore a 30 minuti.
- L'uso della placca è obbligatorio solo con le cage iperlordotiche (circa il 19% degli interventi), come descritto nella tecnica chirurgica. Nel caso peggiore, qualora il chirurgo decidesse di rimuovere tutti gli impianti e completare l'intervento, il ritardo sarebbe inferiore a 1 ora.
- Non esiste assolutamente alcun rischio di distacco dopo l'intervento.

Conclusione della valutazione dei rischi:

La gravità, l'evenienza di conseguenza e i rischi sono stati identificati come molto bassi.

Azioni immediate già implementate da Spineart:

1/ Identificazione di tutte le ubicazioni di tutte le parti non impiantate.

2/ Avvio di un'indagine interna per l'identificazione della causa fondamentale e implementazione di tutte le CAPA necessarie.

Tutte le autorità competenti interessate sono state informate di questa FSN. Sarà tradotta in tutte le lingue dei paesi interessati.

Strategia di conduzione del richiamo:

Le seguenti azioni devono essere svolte il prima possibile:

- 1. Esame immediato del vostro inventario e messa in quarantena dei prodotti interessati, se ne sono stati rilevati.
- 2. Qualora aveste distribuito il prodotto a terzi, vi preghiamo di identificare i clienti interessati e di informarli immediatamente del richiamo del prodotto utilizzando il presente documento.
- 3. Raccogliere e mettete da parte tutti i prodotti.
- 4. Restituire tutti i prodotti con il modulo di risposta allegato al magazzino di Spineart SPINEART SLI, ATTN LAURE-ALLISON VERBOUX, 80 RUE DOUGLAS ENGELBART

FR-74160 ST JULIEN EN GENEVOIS).

e-mail regulatory@spineart.com.

5. Tutti i prodotti resi saranno sostituiti.



Pagina 7 di 8

Convalidato da:	
Data:	



Pagina 8 di 8

Modulo di risposta: Spineart SA RICHIAMO DI DISPOSITIVO MEDICO

Vogliate compilare la tabella seguente e inviarla al reparto regolamentare di Spineart Geneva: regulatory@spineart.com il prima possibile

Riferimento	Lotto	Luogo (nome magazzino/ospedale)	Quantità inizialmente inviata	Quantità impiantata	Quantità eliminata	Quantità restituita a Spineart

Nome e firma del contatto:	
Data:	

Ringraziamo anticipatamente per una pronta risposta. Cordiali saluti